



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud  
OFICINA REGIONAL PARA LAS  
Américas

**EVALUACION DE DAÑOS PROVOCADOS POR TORMENTAS TROPICALES ETA/IOTA**  
**CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SABANA DE UTILA**  
**SABANA DE UTILA, SONAGUERA, COLON (20 de diciembre de 2020)**

<b>Localidad:</b> COMUNIDAD SABANA DE UTILA	<b>Municipio:</b> SONAGUERA	<b>Departamento:</b> COLON
<b>Coordenadas UTM</b>	X=575747	Y=1728536
Persona entrevistada:	Señora Rina Romero Andrade, Auxiliar de Enfermería encargada del establecimiento de salud, Exequiel Pérez Cruz (Técnico en Salud Ambiental)	Celular: 9840-2184 (Rina Romero A.)
Servicios prestados en el Centro (previo al evento):	Atención integral, PAI, PLF, control prenatal, tuberculosis, salud reproductiva, consejería VIH	
Personal del centro de salud:	Enfermera Auxiliar, Auxiliar Técnico en Salud Ambiental, Ayudante. Todos son empleados nombrados por acuerdo.	
Área geográfica de influencia:	Útila, San José, Juan Lazaro, Tiocume, Lorencito, Palo Blanco y San Miguel. Se considera una población total de 2,029 y se atienden unos 25 pacientes promedio diarios.	
<b>Breve descripción del centro de salud</b>		
<p>El centro de salud de Sabana de Útila se encuentra ubicado en el municipio de Sonaguera a 66 km de Tocoa, el acceso es por calle pavimentada hasta el centro de Sonaguera y luego el acceso es por calle de tierra hasta el centro de salud.</p> <p>En inspección realizada, se pudo constatar que el edificio donde funciona el centro de salud Sabana de Utila No tuvo un daño directo por inundación de agua ya que esta ubicada en una zona donde no pasa cerca ningún río o quebrada, pero si hubo daños causados por las por los vientos huracanados que trajeron consigo estos fenómenos naturales.</p> <p>El techo del edificio es de estructura madera y lamina zinc en mal estado y estos vientos hicieron que se desprendieran muchas laminas del techo y agravándolo más ya que le dejo con muchas goteras por los tornillos y esto provoco que el agua ingresara al interior del centro de salud dañando parte del cielo falso, como ser: desprendimiento de piezas de panelit y provocando manchas en el mismo.</p> <p>Debido al ingreso de agua al edificio se le humedecieron las paredes y se manchó por lo que se ve la necesidad de pintarlo,</p> <p>El centro de salud SI está funcionando.</p> <p>El sistema eléctrico está en buen estado, solo caídas de algunas lámparas.</p> <p>Los daños provocados fueron los siguientes:</p>		
<b>Descripción de los daños</b>		
<b>Infraestructura e instalaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desprendimiento de Techo de madera y lamina de zinc</li><li>• Manchas de humedad en paredes por inundación de agua</li><li>• Ingreso de agua por tornillos de techo</li><li>• Daño en parte de cielo falso exterior e interior</li><li>• Daño en sistema eléctrico, como ser algunas lámparas</li></ul>	
<b>Daños a Mobiliario y equipo:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se daño mueble de madera empotrado en pared de farmacia..</li></ul>	



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud  
OFICINA REGIONAL PARA LAS  
Américas

<b>Medicamentos e insumos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Medicamentos mojados, expedientes y papelería</li></ul>
<b>Servicio de abastecimiento de Agua:</b>	Al momento de la evaluación el servicio de agua potable estaba disponible sin embargo, con el paso de las tormentas tropicales las corrientes de agua se llevaron 15 lances de tubo de la línea de conducción con diámetros de 4" y 6". El servicio de agua fue interrumpido por unos 7 días, tiempo después del cual la situación fue normalizada.
<b>Servicio de saneamiento:</b>	El saneamiento en la comunidad se realiza a través de letrización teniendo un 95% de cobertura. En el centro de salud existe una fosa séptica que requiere un nuevo pozo de absorción.

#### PRESUPUESTO ESTIMADO

PROYECTO : CENTRO DE SALUD SABANA DE UTILA

UBICACIÓN : COMUNIDAD SABANA DE UTILA, SONAGUERA, COLON

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total Lempiras	Total Dólares USD\$
1	Desmontaje de estructura de techo de asbesto y mader	m2	220.00	125.00	27,500.00	1,100.00
2	Desmontaje de cielo falso de panelit y madera	m2	220.00	55.20	12,144.00	485.76
3	Suministro e instalacion de estructura de techo aluzinc c.26 y canaleta galvanizada de 2"x6" legitima	m2	220.00	740.45	162,899.00	6,515.96
4	Instalacion de cielo falso de panelit pintado en blanco y madera curada	m2	220.00	390.60	85,932.00	3,437.28
5	Desmontaje de instalaciones electricas (lamparas)	Gl	1.00	5,500.00	5,500.00	220.00
6	Pintado de paredes(incluye limpieza y resanado del mismo)	m2	170.00	110.50	18,785.00	751.40
7	Suministro e instalacion de Mueble de madera empotrado en pared	Unidad	1.00	8,900.00	8,900.00	356.00
8	Suministro e instalacion de lamparas de 2'x40 w (incluye circuitos de fuerza)	Unidad	10.00	1,900.00	19,000.00	760.00
9	Construccion de pozo de absorcion	Unidad	1.00	21,450.00	21,450.00	858.00
9	Limpieza y acarreo de material de desperdicio	Gl	1.00	9,100.00	9,100.00	364.00
				<b>TOTAL</b>	<b>371,210.00</b>	<b>14,848.40</b>

# OPS



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud  
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

